

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НКИП.408212.100 РЭ

# ОНИКС-2.6



ИЗМЕРИТЕЛЬ  
ПРОЧНОСТИ  
УДАРНО-  
ИМПУЛЬСНЫЙ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**ИНТЕРПРИБОР**

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА .....</b>	<b>3</b>
<b>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>4</b>
<b>3 СОСТАВ ПРИБОРА.....</b>	<b>6</b>
<b>4 УСТРОЙСТВО .....</b>	<b>6</b>
4.1 Принцип работы .....	6
4.2 Устройство прибора .....	7
4.3 Клавиатура.....	9
4.4 Структура меню .....	10
<b>5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>25</b>
<b>6 РАБОТА С ПРИБОРОМ .....</b>	<b>25</b>
6.1 Подготовка к использованию .....	25
6.2 Работа с меню .....	27
6.3 Выбор параметров измерений .....	28
6.4 Проведение измерений .....	29
6.5 Калибровка .....	32
6.6 Просмотр результатов измерений.....	33
6.7 Вывод результатов на компьютер .....	33
<b>7 ПОВЕРКА .....</b>	<b>33</b>
<b>8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....</b>	<b>34</b>
<b>9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ.....</b>	<b>35</b>
<b>10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>39</b>
<b>11 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ .....</b>	<b>40</b>
<b>12 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ .....</b>	<b>41</b>
<b>13 КОМПЛЕКТНОСТЬ .....</b>	<b>42</b>
<b>14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>43</b>
<b>15 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....</b>	<b>44</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа связи прибора ОНИКС-2 с компьютером.....</b>	<b>46</b>

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения характеристик, принципа работы, устройства, конструкции и правил эксплуатации двухпараметрического измерителя прочности ударно-импульсного ОНИКС-2.6 (далее - прибор) с целью правильной его эксплуатации.

Прибор выпускается в нескольких исполнениях, отличающихся конструкцией и диапазоном измерения:

- ОНИКС-2.6 - от 1 до 100 МПа;
- ОНИКС-2.6 ЛБ - от 1 до 30 МПа при контроле легкого бетона и различных материалов (кирпич, штукатурка, композиты и др.);
- ОНИКС-2.6 ВБ - от 1 до 150 МПа при контроле высокомарочных бетонов.

Прибор каждого исполнения выпускается в двух версиях:

- версия 1 - со встроенным пиromетром (датчиком температуры поверхности контролируемого материала);
- версия 2 - без встроенного пиromетра.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, улучшением его технических и потребительских качеств, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Эксплуатация прибора допускается только после внимательного изучения руководства по эксплуатации.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.1 Прибор предназначен для определения прочности бетонов методом ударного импульса по ГОСТ 22690 при технологическом контроле

изделий и конструкций, обследовании зданий и сооружений, на стройплощадках и гидротехнических сооружениях.

Прибор может применяться для определения прочности цементных бетонов, кирпича, растворов, определения твердости и однородности других композиционных материалов.

1.2 Прибор имеет дополнительную функцию вычисления класса бетона по схеме Г п. 4.3 ГОСТ 18105.

1.3 Прибор имеет дополнительную функцию визуализации формы сигналов с возможностью выполнения анализа по дополнительным критериям: временным, интегральным, спектральным и т.п.

1.4 Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.5 Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения прочности, МПа	
– ОНИКС- 2.6	от 1 до 100
– ОНИКС- 2.6 ЛБ	от 1 до 30
– ОНИКС- 2.6 ВБ*	от 1 до 150*
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения прочности, %	± 8,0

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения прочности при отклонении рабочей температуры окружающей среды от границ нормальной области на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона, % не более	$\pm 1,5$
Номинальное значение прочности рабочей эквивалентной меры, МПа, в пределах	$24,5 \pm 2,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности значения прочности рабочей эквивалентной меры, %	$\pm 4,0$
Питание от встроенного литиевого источника с напряжением, В	$3,7 \pm 0,5$
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,5
Продолжительность непрерывной работы (при яркости дисплея 100%), ч, не менее	25
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более: - прибора - датчика-склерометра - рабочей эквивалентной меры	$151 \times 81 \times 32$ $\varnothing 30 \times 165$ $60 \times 60 \times 30$
Масса прибора в сборе, кг, не более	0,9

\* - поверяемый диапазон от 1 до 100 МПа

### **3 СОСТАВ ПРИБОРА**

**3.1 Блок электронный.**

**3.2 Склерометр:**

- с радиусом индентора 6 мм (для ОНИКС-2.6);
- с радиусом индентора 12 мм (для ОНИКС-2.6 ЛБ);
- с радиусом индентора 4,5 мм (для ОНИКС-2.6 ВБ).

### **4 УСТРОЙСТВО**

#### **4.1 Принцип работы**

Принцип работы прибора основан на корреляционной зависимости параметров ударного импульса от прочности контролируемого материала.

Преобразование получаемого электрического параметра в прочность или другой эквивалентный параметр производится по формулам:

$$B = C \times K, \quad (1)$$

$$R_m = (a_2 \times B^2 + a_1 \times B + a_0) \times K_c, \quad (2)$$

где  $B$  - условная твердость материала, МПа;

$C$  - эквивалент электрического параметра;

$R_m$  - прочность, МПа;

$K$  - коэффициент калибровки;

$a_2, a_1, a_0$  - коэффициенты градуировочной характеристики материала;

$K_c$  - коэффициент совпадения, предназначенный для уточнения градуировочной зависимости по результатам испытаний методом отрыва со скальванием, испытаний кернов (см. приложение Ж ГОСТ 22690 и методику

МИ 2016), а также учитывающий карбонизацию бетона и другие факторы.

Вычисление фактического класса  $B_\phi$  бетона по прочности при контроле по схеме Г ГОСТ 18105 производится по формуле:

$$B_\phi = 0,8 \times R_m. \quad (3)$$

## 4.2 Устройство прибора

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1. Прибор состоит из электронного блока и датчика-склерометра.



Рисунок 1 - Внешний вид прибора модификации «ОНИКС-2.6».

На лицевой панели корпуса электронного блока расположены 12-ти кнопочная клавиатура и окно графического дисплея. В верхней торцевой части корпуса находится разъем для подключения датчика-склерометра и разъем USB для связи с компьютером и подключения внешнего источника питания. На левой боковой стенке корпуса электронного блока закреплён кистевой ремешок. В корпусе электронного блока находится встроенный литиевый аккумулятор (извлечение и замена литиевого аккумулятора потребителем не допускается). В приборах **версии 1** на задней панели корпуса электронного блока расположен пирометрический датчик.

Датчик-склерометр выполнен в цилиндрическом корпусе с пружинным ударным механизмом и твердосплавным индентором. На боковой поверхности датчика расположена ручка взвода и спусковая кнопка. Коронка предназначена для устойчивой установки датчика на контролируемую зону объекта измерения.



Рисунок 2 - Внешний вид рабочей эквивалентной меры прочности из оргстекла.

В комплект прибора входит рабочая эквивалентная мера прочности из оргстекла (рис. 2),

по которой производится калибровка датчика прибора.

### 4.3 Клавиатура



- Включение и выключение прибора



- Перевод прибора в режим измерения



- Выход в главное меню из режима измерения  
- Вход и выход из пунктов главного меню и подменю



- Выбор строки меню  
- Просмотр памяти результатов по измерениям



- Управление курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы  
- Просмотр памяти результатов по сериям  
- Выбор направления удара склерометра в режиме измерения



- Установка числовых значений параметров (кратковременное нажатие изменяет значение на единицу, а при удержании происходит непрерывное изменение числа), параметров «Вкл»/«Выкл»



- Обнуление секунд в режиме установки времени



- Быстрый выбор: первой/последней строки меню, первого/последнего измерения в серии


- Программные кнопки, выполняют команды, расположенные на дисплее над ними. В зависимости от выбранного пункта меню и режима работы функции кнопок изменяются:
- «**Помощь**» - подсказка по используемым кнопкам (кроме программных) в данном пункте меню;
- «**ОК**», «**Выход**» - выход в верхнее меню без внесения изменений;
- «**Гл. меню**» - быстрый переход в начало главного меню;
- «**Сохран.**» - подтверждение внесенных изменений;
- «**Отмена**» - возврат к сохранённым значениям;
- «**Сброс**» - возврат к значениям по умолчанию
- «**Удал.**» - удаление единичного измерения в серии (**без подтверждения!**)
- «**Вид**» - переключение режима отображения результата измерения текстовый/графический



#### 4.4 Структура меню

В верхней части дисплея электронного блока прибора во всех режимах работы выводится строка статуса, в которой отображается состояние заряда встроенного аккумулятора, подключение к USB-порту компьютера или к внешнему источнику питания, индикатор отключения звуковых сигналов (если звуки выключены), индикатор направления удара и текущее время.


## 4.4.1 Главное меню

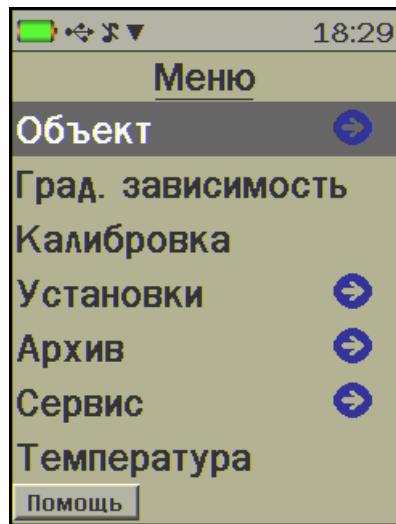

## 4.4.2 Пункт главного меню «Объект»

### 4.4.2.1 Пункт подменю «Название»

Выбор названия объекта измерений из списка.

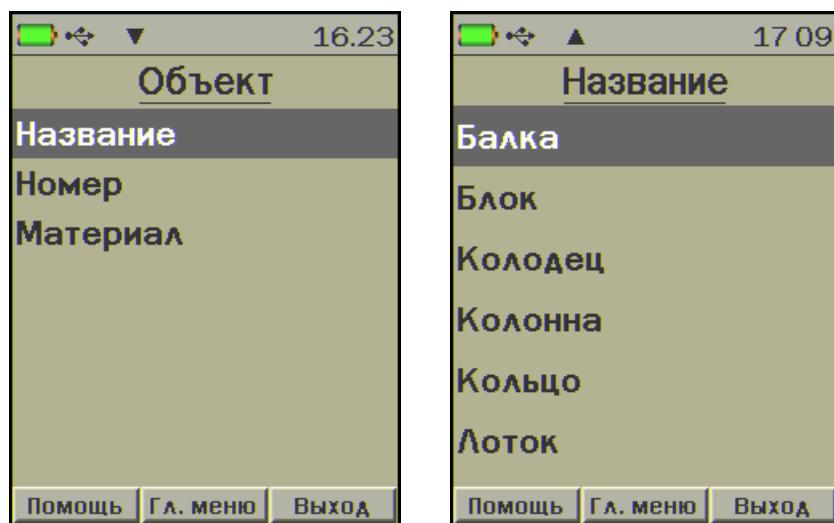


Список состоит из 29 типовых видов объектов контроля. Названия используемых объектов могут корректироваться при помощи программы связи с компьютером (Приложение А).

Выбор названия объекта не влияет на результат измерений, а служит для дополнительного удобства при просмотре архива результатов измерений.

#### 4.4.2.2 Пункт подменю «Номер»

Присвоение номеров объектам, если они однотипные, например: Свая №1, Свая №2, и т.д.

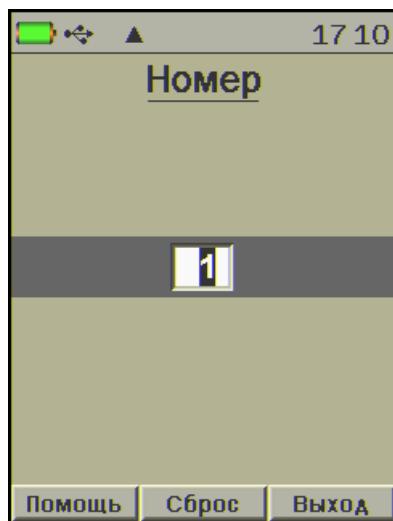


Диапазон значений 1 - 99.

#### 4.4.2.3 Пункт подменю «Материал»


Выбор материала, на котором будут производиться измерения.

**Примечание** - Коэффициенты градуировочной зависимости материала задаются в пункте главного меню «Град. зависимость».

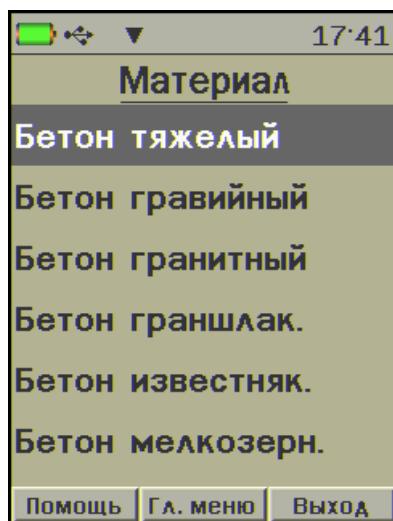

#### **4.4.3. Пункт главного меню «Град. зависимость»**

Редактирование коэффициентов полинома градуировочной зависимости материала, выбранного в меню «Объект» → «Материал».

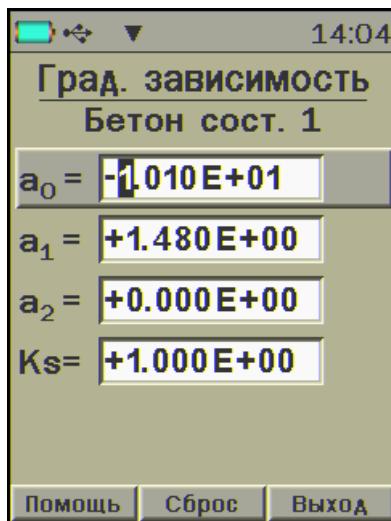


Метод определения индивидуальных градуировочных коэффициентов описан в п. «Определение градуировочных зависимостей» настоящего руководства по эксплуатации. Эти коэффициенты можно получить в лаборатории при использовании прямого метода измерения прочности, с использованием прибора МИП или Оникс-1.ОС.

Названия и параметры используемых материалов могут корректироваться при помощи программы связи с компьютером (Приложение А).


#### **4.4.4 Пункт главного меню «Калибровка»**

Периодическая калибровка датчика прибора на рабочей эквивалентной мере прочности из оргстекла, входящей в комплект поставки.

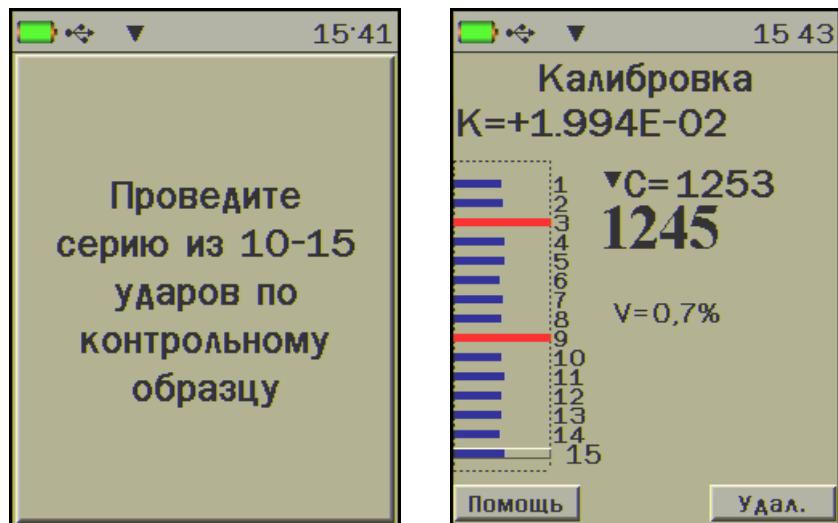


К - коэффициент калибровки формула (1);  
С - эквивалент электрического параметра  
формула (1);

#### 4.4.5 Пункт главного меню «Установки» Настройка параметров режима измерения.

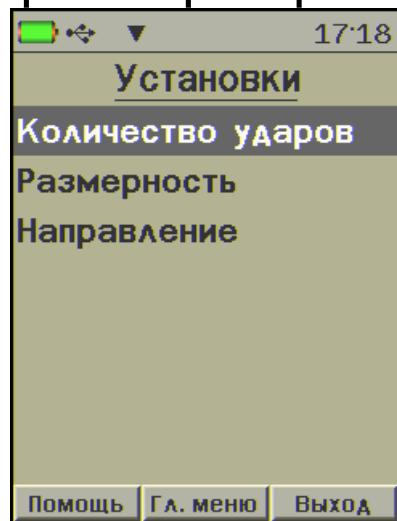

#### 4.4.5.1 Пункт подменю «Кол-во ударов»


Установка количества ударов в серии.

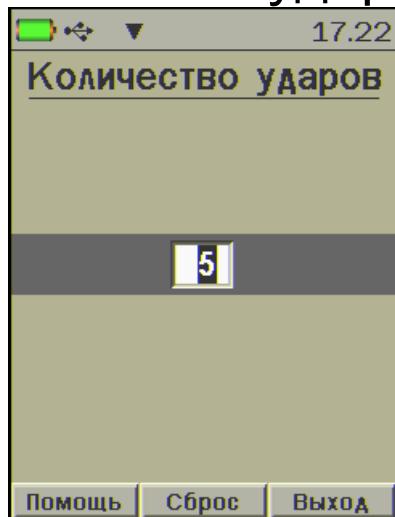

При достижении максимального количества ударов новая серия начинается автоматически.


#### 4.4.5.2 Пункт подменю «Размерность»

Выбор единицы измерения прочности в кгс/см<sup>2</sup> или МПа.

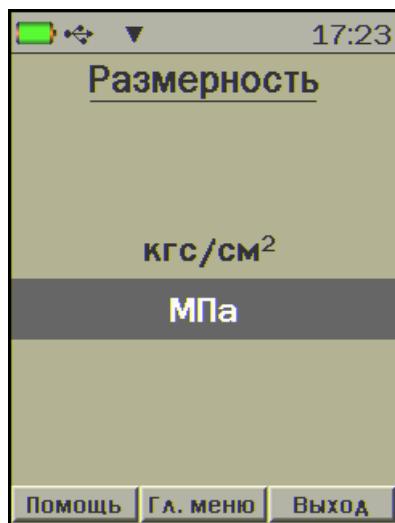

#### **4.4.5.3 Пункт подменю «Направление»**

Выбор направления удара склерометра.

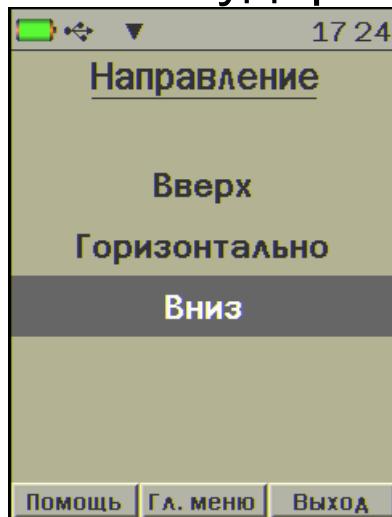


Внесение поправки в процентах от измеряемой величины:

- +1 % - удар наносится вверх, т.к. сила тяжести вносит отрицательный вклад в разгон индентора;
- -1 % - удар наносится вниз, т.к. сила тяжести вносит положительный вклад в разгон индентора;
- 0 % если удар наносится в сторону.

Выбранное направление отображается в строке статуса.


#### **4.4.6 Пункт главного меню «Архив»**

Просмотр результатов измерений.

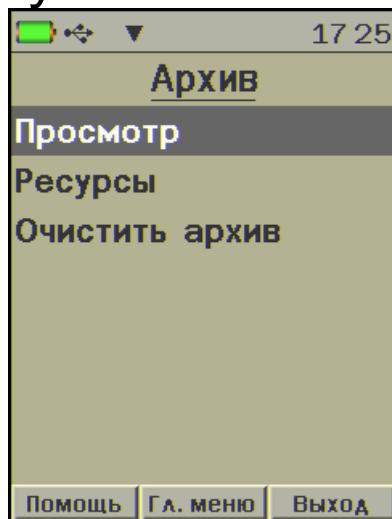


#### 4.4.6.1 Пункт подменю «Просмотр»

Просмотр памяти измерений.

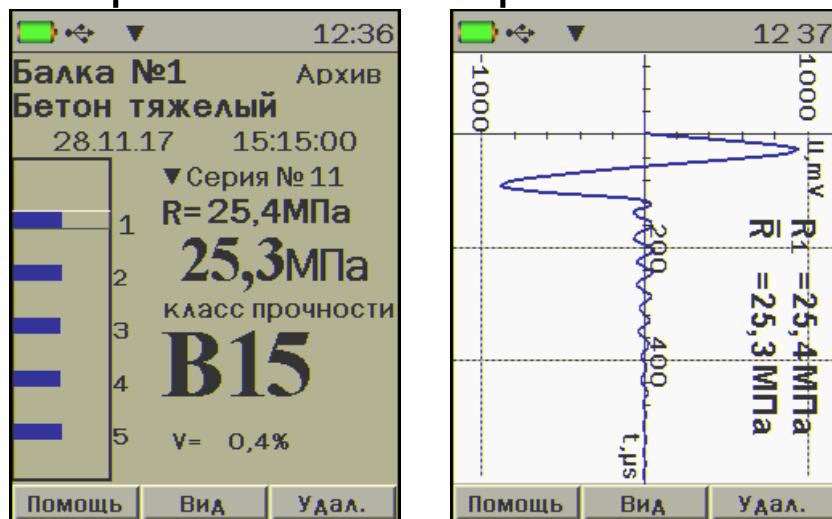

При полном заполнении памяти новые данные будут записаны поверх самого раннего результата, который будет окончательно утрачен. В связи с этим, во избежание потери нужных результатов, рекомендуется периодически сохранять архив на ПК.

Если после удаления одного или нескольких единичных результатов остается менее трех единичных результатов в серии, данная серия будет удалена автоматически.

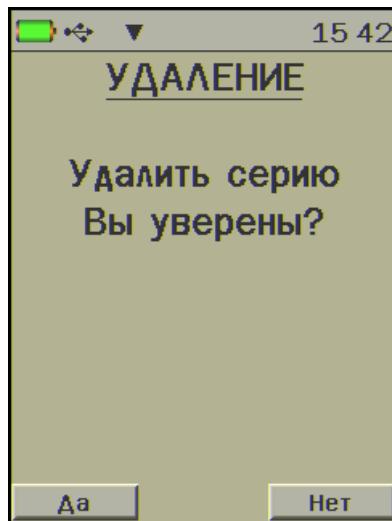

Для удаления серии измерений следует удерживать кнопку «Удал.» более 2 сек, затем отпустить кнопку и в появившемся окне подтверждения нажать «Да». Также серию можно

удалить, удалив поочередно все единичные удары в серии.


#### 4.4.6.2 Пункт подменю «Ресурсы»

Информация о ресурсах памяти прибора (общее, занятое и свободное количество ячеек).



#### 4.4.6.3 Пункт подменю «Очистить архив»


Очистка памяти прибора от всех результатов измерений.

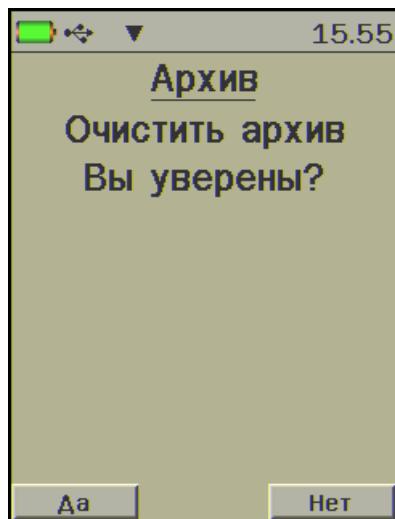

**Внимание!** При очистке архива все результаты измерений удаляются без возможности их восстановления. Перед очисткой архива рекомендуется сохранить данные на ПК.


## **4.4.7 Пункт главного меню «Сервис»**

### Настройка сервисных функций прибора.

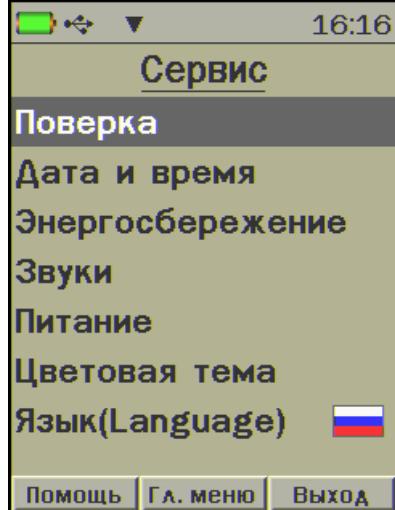


#### **4.4.7.1 Пункт подменю «Проверка»**

Проведение процедуры поверки прибора.

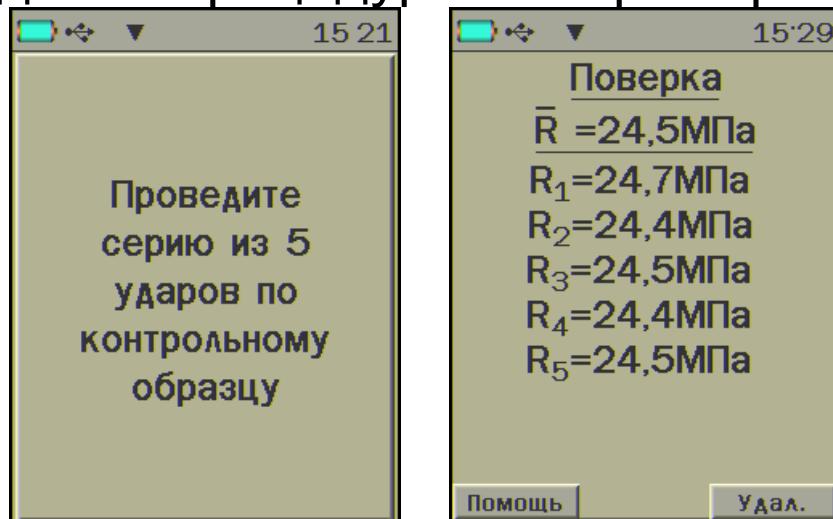

#### 4.4.7.2 Пункт подменю «Дата и время»


Установка показаний встроенных часов прибора.

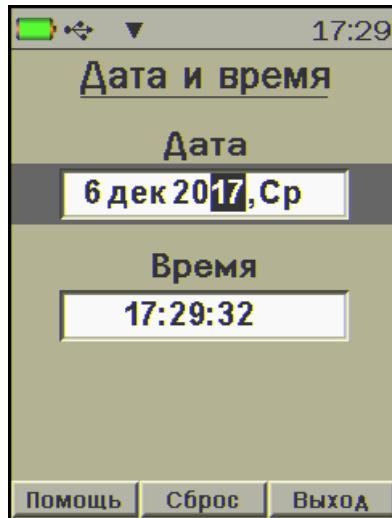

#### 4.4.7.3 Пункт подменю «Энергосбережение»

Установка яркости дисплея и времени, по истечении которого прибор автоматически перейдёт в режим энергосбережения, если с ним не будет осуществляться никаких действий. Под действиями понимается:

- нажатие кнопок;
- перемещение и вибрация.

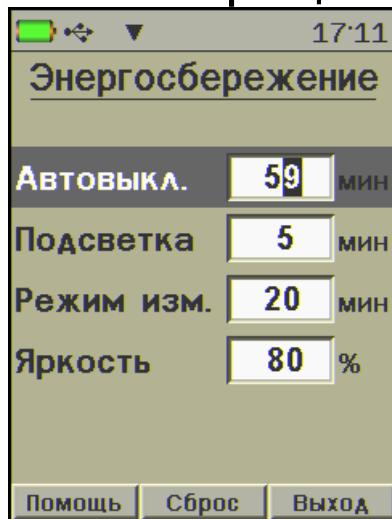

«Автовыкл., мин» - время до автоматического выключения прибора при отсутствии действий с ним. Диапазон изменения времени до автовыключения прибора составляет от 1 до 59

минут (шаг 1 минута), значение по умолчанию - 59 минут.

**«Подсветка, мин»** - время до автоматического уменьшения яркости дисплея при отсутствии действий с прибором. Яркость дисплея снижается со значения, установленного в пункте «Яркость» до уровня 5%. При возобновлении работы с прибором яркость дисплея автоматически возвращается к уровню, заданного в пункте «Яркость». Диапазон изменения времени до автоматического снижения яркости дисплея от 1 до 59 минут (шаг 1 минута), значение по умолчанию - 5 минут.

**«Режим изм., мин»** - время отображения прибором результата измерения после окончания процесса измерения до выхода в главное меню при отсутствии действий с прибором. Диапазон изменения времени до выхода прибора из режима измерения в главное меню от 1 до 59 минут (шаг 1 минута), значение по умолчанию - 20 минут.

**Примечание** - В режиме измерения мощность потребления прибора выше, чем в режиме меню

**«Яркость, %»** - позволяет подобрать комфортное значение яркости дисплея во время работы с прибором. Диапазон изменения яркости дисплея от 10 до 99 % (шаг 1 %), значение по умолчанию - 80 %.


При выборе значения яркости дисплея следует иметь в виду, что при увеличении яркости возрастает потребляемая мощность прибора и, следовательно, снижается время работы от аккумулятора. Продолжительность работы до

разряда аккумулятора при яркости 30% больше, чем при 100% примерно в два раза. Не рекомендуется устанавливать значение яркости дисплея более 80%, т.к., в данном случае, при незначительном увеличении яркости значительно увеличивается потребление энергии прибором.

Режим энергосбережения можно отключить, выбрав в меню значения параметров автоотключения «Выкл».


#### 4.4.7.4 Пункт подменю «Звуки»

Разрешение или запрет использования звуковых сигналов при нажатии кнопок и предупреждении о разряде батареи.

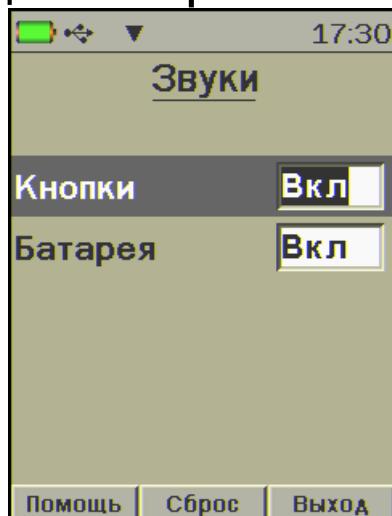




#### 4.4.7.5 Пункт меню «Питание»

Просмотр состояния заряда аккумулятора.

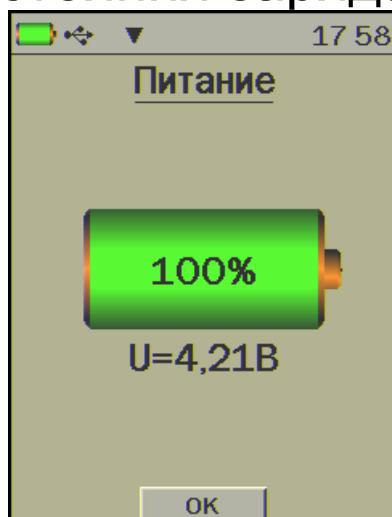

#### 4.4.7.6 Пункт подменю «Цветовая тема»


Выбор цветового оформления меню прибора.

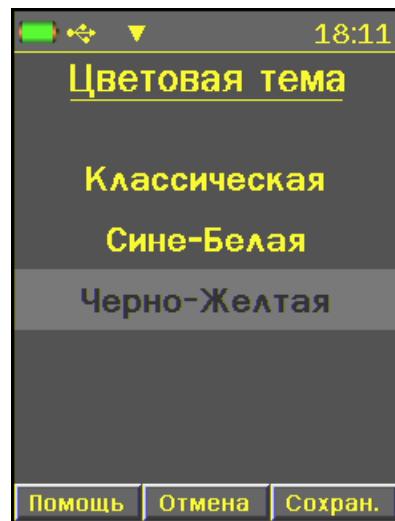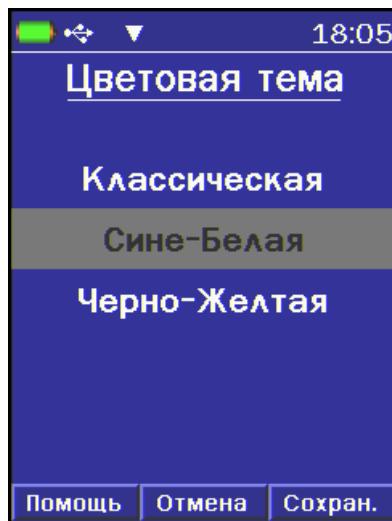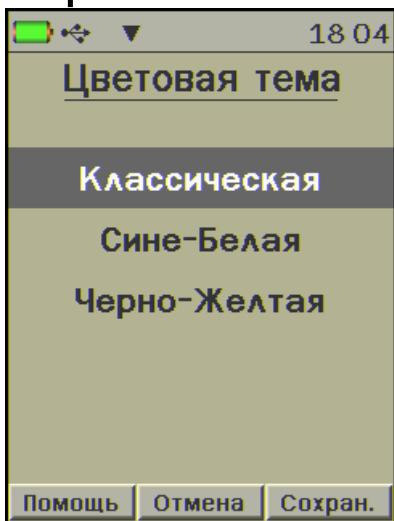

Различные световые темы меню лучше подходят для разных освещенностей. «**Сине-Белую**» рекомендуется использовать на открытом солнце, «**Черно-Желтую**» в темное время суток.

#### 4.4.7.7 Пункт подменю «Язык (Language)»

Выбор языка сообщений и меню русский/английский.

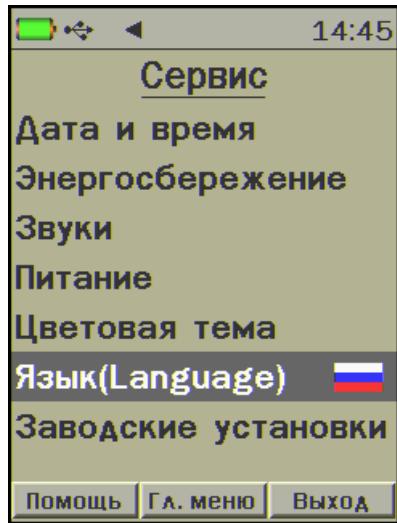


F



#### 4.4.7.8 Пункт подменю «Заводские установки»

Возврат значений настраиваемых параметров прибора (коэффициентов материалов, врем-


мени автоворыключения и т.п.) в исходное состояние, которое было сохранено при изготовлении прибора.

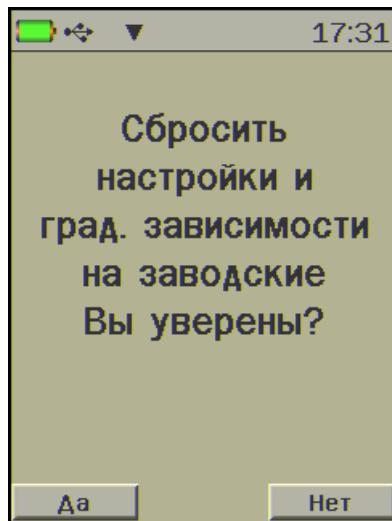

**Внимание!** Для восстановления заводских установок прибор запросит от пользователя подтверждение, так как при выполнении восстановления будут потеряны параметры материалов, введенные пользователем!

#### 4.4.7.9 Пункт подменю «О приборе»


Содержит краткую информацию о приборе, предприятии-изготовителе и версии программного обеспечения.

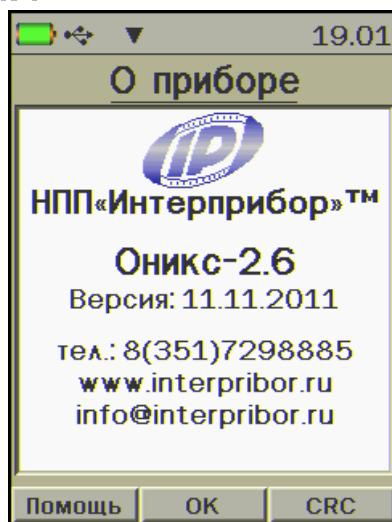

## **4.4.8 Пункт меню «Температура»**

**Примечание** - Данный пункт меню доступен только в приборах версии 1 с пиromетром.

Просмотр значения температуры, измеренной пиromетрическим датчиком, расположенным на задней панели прибора.

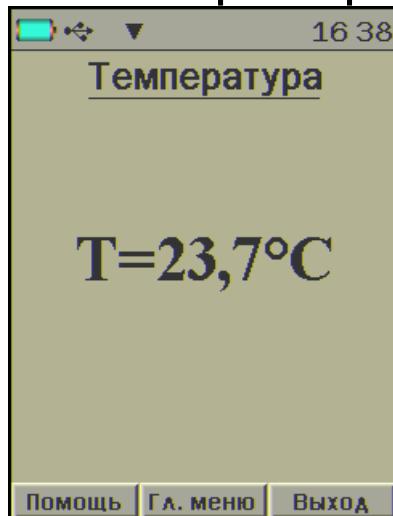

## **5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0. Прибор не требует заземления.


5.2 К работе с прибором должны допускаться лица, изучившие настояще руководство.

5.3 Прибор не содержит компонентов опасных для жизни и здоровья людей.

## **6 РАБОТА С ПРИБОРОМ**

### **6.1 Подготовка к использованию**


Подключить датчик-склерометр к прибору. Включить питание прибора кнопкой .

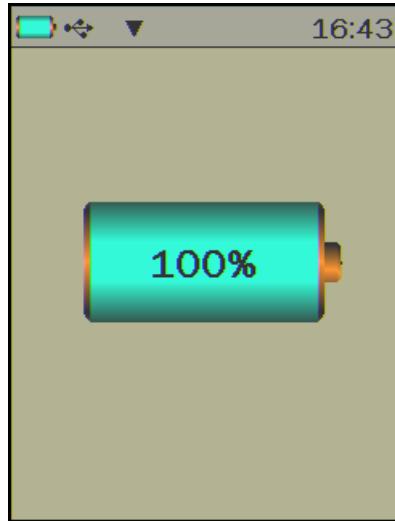

При включении прибора на дисплее кратковременно выводится информация о текущем заряде аккумулятора в процентах. Если появляется сообщение «**Зарядите АКБ**» или прибор выключается сразу после включения, следует зарядить аккумулятор (см. п. «**Техническое обслуживание**»).

После индикации заставки прибор перейдет в **Главное меню**.

Если все установленные параметры соответствуют требуемым для текущего измерения, можно сразу начинать измерения (производить удары датчиком) или нажать кнопку «**M**» для появления экрана измерения, на котором можно увидеть установленные параметры до начала серии.

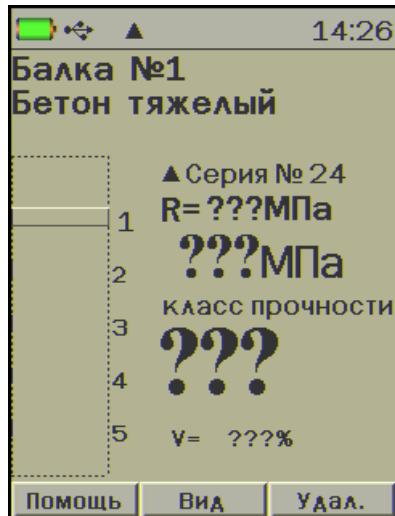

Если один или несколько параметров не соответствуют условиям измерений, следует выбрать требуемые параметры.

## 6.2 Работа с меню


Для перехода к работе с нужным пунктом меню необходимо выбрать его кнопкой или и нажать кнопку .

Для сохранения выбранного значения параметра в памяти прибора необходимо последовательно нажать программные кнопки «Сохран.» и «Выход» (или .


Если будет нажата програмная кнопка «Отмена», курсор возвратится на выбранное ранее в меню значение.

**Примечание** - Для совместимости с пользовательским интерфейсом предыдущих версий прибора предусмотрена дополнительная возможность возврата в верхнее меню по кнопке .

Если какой-либо параметр в текущем меню был изменен, то появится окно запроса сохранения измененного параметра с программными кнопками «Да» (сохранить изменения и выйти) / «Нет» (выход без сохранения изменений).

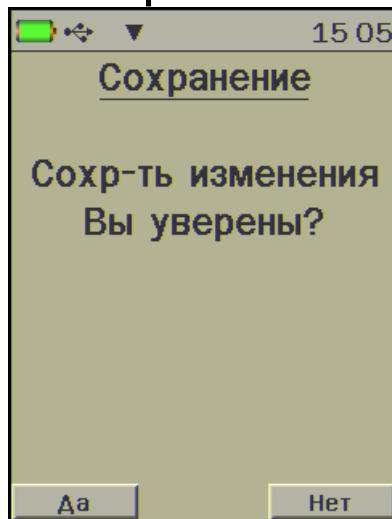

При нажатии программной кнопки «Помощь» на дисплее отобразится подсказка по используемым кнопкам (кроме программных) в данном пункте меню и кратким описанием их назначения.

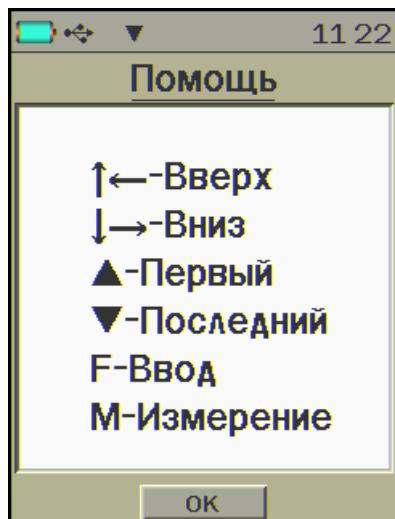

### 6.3 Выбор параметров измерений

При первом включении прибора или при изменении вида материала необходимо выполнить следующие действия:

- задать параметры объекта измерений (пункт меню «Объект»: «Название», «Номер», «Материал»);
- ввести коэффициенты градуировочной зависимости выбранного материала по формуле (2) (пункт меню «Град. зависимость»). Если коэффициенты не известны, воспользоваться предустановленными коэффициентами;
- установить требуемое количество ударов в серии, по которым производится вычисление прочности (пункт меню «Установки» → «Количество ударов»);
- выбрать размерность измеряемого параметра «МПа» или «кгс/см<sup>2</sup>» (пункт меню «Установки» → «Размерность»);

- направление удара (пункт меню «**Установки**» → «**Направление**»). Направление удара также можно изменить в режиме измерения перед началом новой серии с помощью кнопки  или .



**Внимание!** Прибор поставляется с базовой градуировочной зависимостью для тяжёлого бетона. Для работы требуется проводить градуировку прибора согласно п. «**Определение градуировочных зависимостей**» настоящего руководства. Точность измерения, указанная в технических характеристиках, гарантируется только при проведении градуировочных испытаний на материалах пользователя.

## 6.4 Проведение измерений

Для проведения измерений необходимо:

- взять прибор в одну руку, а датчик-склерометр в другую. Для удобства работы ремешок прибора следует надеть на кисть руки. Большой палец руки с датчиком должен располагаться над ручкой взвода и кнопкой спуска датчика-склерометра;

- большим пальцем за ручку взвода взвести ударный механизм (см. рисунок 1), установить датчик на контролируемую поверхность с устойчивой опорой на зубчатую коронку, и произвести удар, нажав спусковую кнопку. Во время удара зубцы коронки датчика должны быть плотно прижаты к контролируемой поверхности;

- выполнить серию из заданного числа ударов с контролем по дисплею единичных измерений и результата серии;

- единичный результат можно удалить, нажав кнопку «Удалить», если серия не завершена;

- после нанесения последнего из ударов серии результат записывается в энергонезависимую память прибора.



**Внимание!** Не допускается наносить удары повторно в одно и то же место поверхности. Удары наносятся однократно в различные места исследуемой поверхности, находящиеся на расстоянии не менее 1 см. При этом поверхность изделий должна быть очищена от посторонних загрязнений и не содержать трещин, больших неровностей, выступов щебня на поверхность бетона.

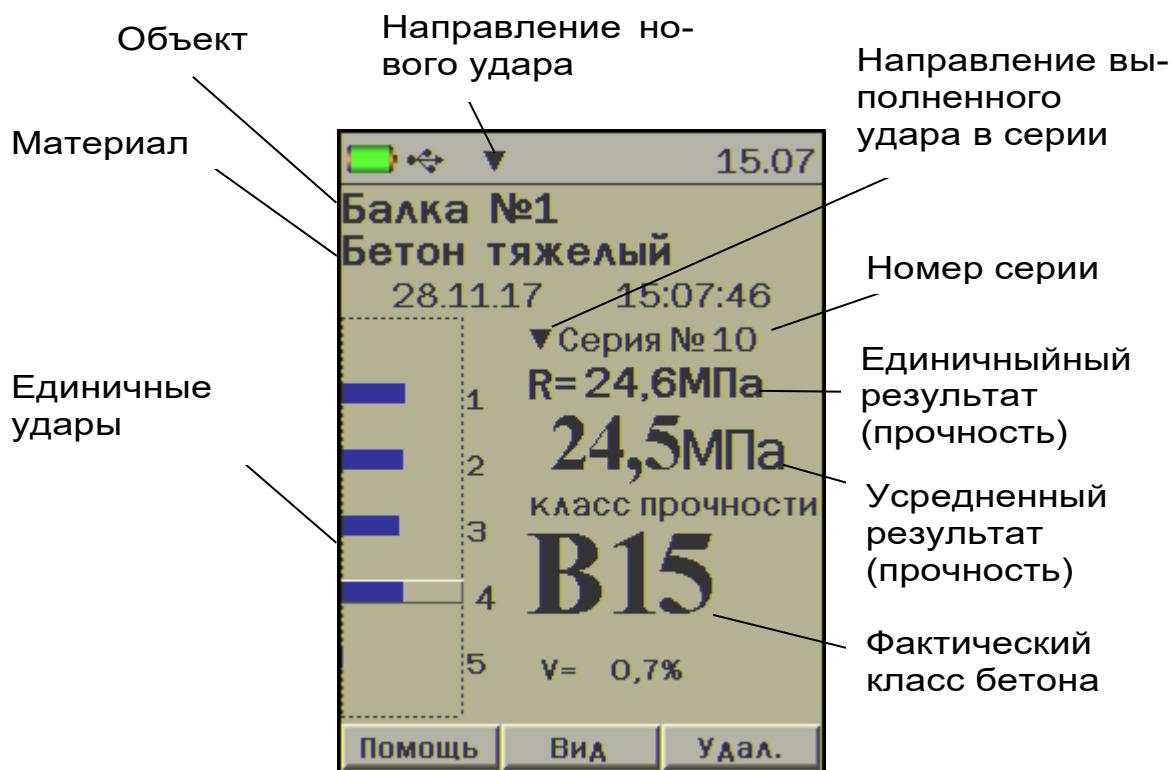


Рисунок 3 - Пример индикации результата серии измерений.

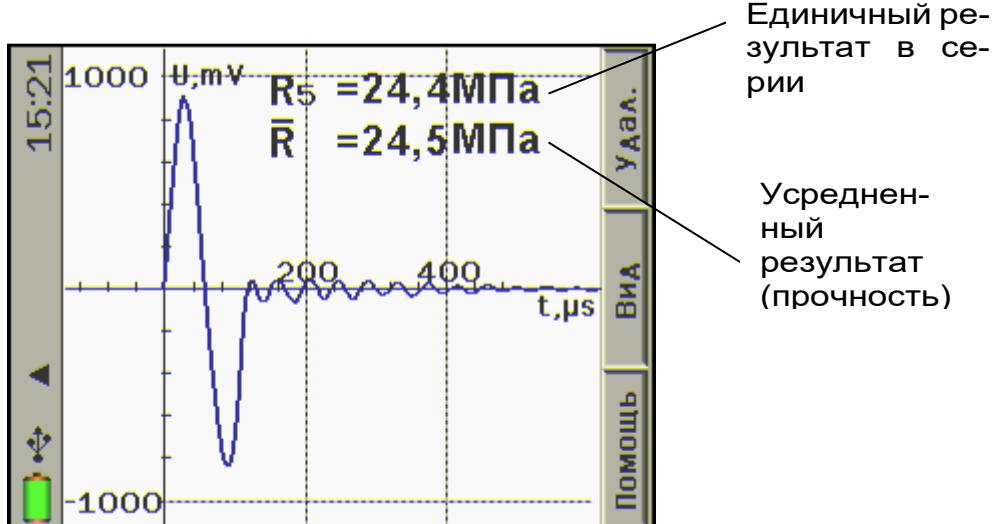


Рисунок 4 - Пример индикации единичного результата в графической форме.

Режимы отображения переключаются кнопкой «**Вид**».

Красными линиями на графике серии ударов показаны отбракованные прибором удары, результаты которых сильно отличаются от среднего.

Принцип работы датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. График на рисунке 4 представляет собой электрический сигнал датчика во время удара и отображает зависимость электрического напряжения на пьезокерамической пластине от времени. Первая полуволна характеризует скорость нарастания силы, воздействующей на исследуемый объект, вторая полуволна графика отражает скорость силы, с которой этот объект реагирует на ударное воздействие.

Чем больше амплитуда на графике, тем большим модулем упругости обладает исследуемый материал. Чем больше первая полуволна отличается от второй, тем большей пластичностью обладает материал, что косвенным

образом характеризует его прочность. Вычисление прочности осуществляется с помощью полинома градуировочной зависимости материала, определяемой экспериментально в лаборатории.

Также график несет диагностическую информацию, пользователь может сличением формы получаемого сигнала с «эталонным» сигналом заведомо качественного изделия производить дефектоскопию.

Если на графике имеются резкие перегибы и обрывы, удар подлежит выбраковке. При частом повторении таких результатов при последующих измерениях, вероятно датчик неисправен и подлежит ремонту или замене.

## 6.5 Калибровка

После проведения прибором 5000 ударов, но не реже 1 раза в месяц рекомендуется производить калибровку прибора на прилагаемой рабочей эквивалентной мере прочности из оргстекла. Рабочая мера устанавливается на жесткое основание через прокладку из изолона. Калибровка позволяет скомпенсировать погрешности различных видов.

Для проведения калибровки необходимо:

- выдержать прибор и рабочую меру при температуре  $20 \pm 2$  °С не менее 3 часов;
- включить прибор, войти в пункт главного меню «Калибровка»;
- выполнить не менее 10 ударов по рабочей мере.

После выполнения в режиме калибровки серии из 10...15 ударов по рабочей мере прибор

запоминает новое значение коэффициента калибровки К, использующееся для вычисления условной твердости материала по формуле (1).

Новый коэффициент калибровки сохраняется при выходе в главное меню автоматически, если серия закончена.

**Примечание** - В приборе для удобства пользователя реализовано автоматическое напоминание о необходимости калибровки после проведения 5000 ударов или по истечении месяца с момента последней калибровки.

## **6.6 Просмотр результатов измерений**

Просмотр и удаление сохранных в архиве результатов измерений осуществляется в соответствии с описанием меню «Архив».

## **6.7 Вывод результатов на компьютер**

Прибор оснащен USB интерфейсом для связи с компьютером. Работа с программой описана в Приложении А.

# **7 ПОВЕРКА**

7.1 При выпуске из производства и в процессе эксплуатации прибор подлежит поверке в соответствии с законодательством РФ.

7.2 Поверка прибора выполняется органами РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ или другими уполномоченными на то органами и организациями, имеющими право поверки.

7.3 Межповерочный интервал составляет 1 год.

## **8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

8.1 Периодически и перед проведением испытаний производить проверку прибора на рабочей эквивалентной мере прочности из оргстекла. Датчик необходимо устанавливать строго по центру меры с ориентацией в пространстве, соответствующей режиму испытаний. Проверку проводить при  $a_0=0$ ,  $a_1=1$ ,  $a_2=0$ ,  $K_c=1$ .

Необходимо зафиксировать значение показаний прибора в стандартном режиме при работе с мерой прочности, допускается отклонение в пределах  $\pm 3\%$  от зафиксированной величины. В случае превышения отклонений произвести калибровку прибора.

8.2 За единичное значение прочности бетона рекомендуется принимать среднюю прочность на участке конструкции, определяемой как среднее значение не менее 10 измерений.

8.3 При испытаниях образцов-кубов выполнить по 5 ударов по противоположным сторонам куба с последующим испытанием прессом на разрушение в соответствующем направлении. Расстояние между точками нанесения ударов должно быть не менее 15 мм и не менее 20 мм от кромки куба. Удары наносить между зернами заполнителя.

8.4 Рекомендуемое число контролируемых участков в конструкциях - 5...10.

8.5 При испытании изделий и конструкций контрольные зоны следует выбирать в наиболее ответственных участках, определяющих несущую способность.

8.6 При оценочных испытаниях возможно использование прибора без установки значений коэффициентов, т.е. при  $a_0=0$ ,  $a_1=1$ ,  $a_2=0$ ,  $K_c=1$ .

8.7 Допускается использование прибора в упрощенном режиме работы с  $a_0=0$ , при некотором снижении точности. В этом случае значительно упрощаются процедуры определения градуировочных характеристик.

8.8 При обследовании зданий и сооружений рекомендуется выполнять градуировку прибора с использованием метода вырыва анкера (например, с использованием прибора «Оникс-ОС»).

8.9 Для старых карбонизированных бетонов необходимо определить переходный коэффициент:

$$K_c = \frac{R_0}{R_k}, \quad (4)$$

где  $R_k$  - показания прибора на старой карбонизированной поверхности;

$R_0$  - показания прибора на поверхности, очищенной наждаком от карбонизированного слоя.

## **9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ**

9.1 Определение коэффициентов полиномов градуировочных зависимостей следует производить по ГОСТ 22690. В данном разделе для удобства пользователя приведены некоторые выдержки из данного ГОСТ.

9.2 Для градуировки прибора на конкретный вид материала необходимо провести испытания и установить коэффициенты преобразования. Градуировочную зависимость устанавлива-

вают заново при изменении вида крупного заполнителя, технологии производства бетона, при введении добавок, а также при количественном изменении в номинальном составе бетона содержания цемента более  $\pm 20\%$ , крупного заполнителя  $\pm 10\%$ .

9.3 Возраст образцов, используемых для установления градуировочной зависимости, не должен отличаться от установленного срока испытания конструкций более чем на 40% - при контроле прочности бетона естественного твердения, более чем в два раза - при контроле прочности бетона после тепловой обработки.

9.4 Для установления градуировочной зависимости необходимо изготовить не менее 15 образцов-кубов по ГОСТ 10180. 5 образцов серии рекомендуется изготавливать из бетонной смеси, отличающейся по составу от проектного по цементно-водному отношению в пределах плюс 0,4 и 5 образцов в пределах минус 0,4.

9.5 Провести прибором испытания образцов-кубов с нанесением по 15 ударов по двум противоположным сторонам каждого куба. Задфиксировать полученные средние значения  $R_i$  для каждого куба.

9.6 Провести разрушающие испытания образцов с такой же их ориентацией относительно оси сжатия, как и при испытаниях прибором и вычислить значения  $R_h$  в МПа. При этом необходимо убедиться, что в пункте меню «Град. зависимость» установлены  $a_0=0$ ,  $a_1=1$ ,  $a_2=0$ ,  $K_c=1$ .

9.7 Нанести на график экспериментальные точки, при этом значения показаний прибора  $R_i$

откладывать по оси  $x$ , а кубиковую прочность  $R_h$  - по оси  $y$  для каждого испытанного куба.

9.8 По полученным точкам методом наименьших квадратов провести линейную зависимость вида:

$$R_h = a_0 + a_1 \times R, \quad (5)$$

где  $R_h$  - кубиковая прочность бетона, МПа;

$R$  - показания прибора при  $a_0=0$ ,  $a_1=1$ ,  $a_2=0$ ,  $K_c=1$ ,  $a_0$  и  $a_1$  – искомые коэффициенты градуировочной зависимости для данного вида испытываемого материала и определить коэффициенты  $a_0$  и  $a_1$  (формулы для вычисления коэффициентов приведены в приложении Е ГОСТ 22690). Для удобства расчетов можно использовать программу аппроксимации экспериментальных данных, идущей в комплекте с программой «Оникс-2.6» (см. Рисунок 5). Кубиковую прочность образцов следует вводить в левой колонке, значения показаний прибора  $R_i$  - в правой.

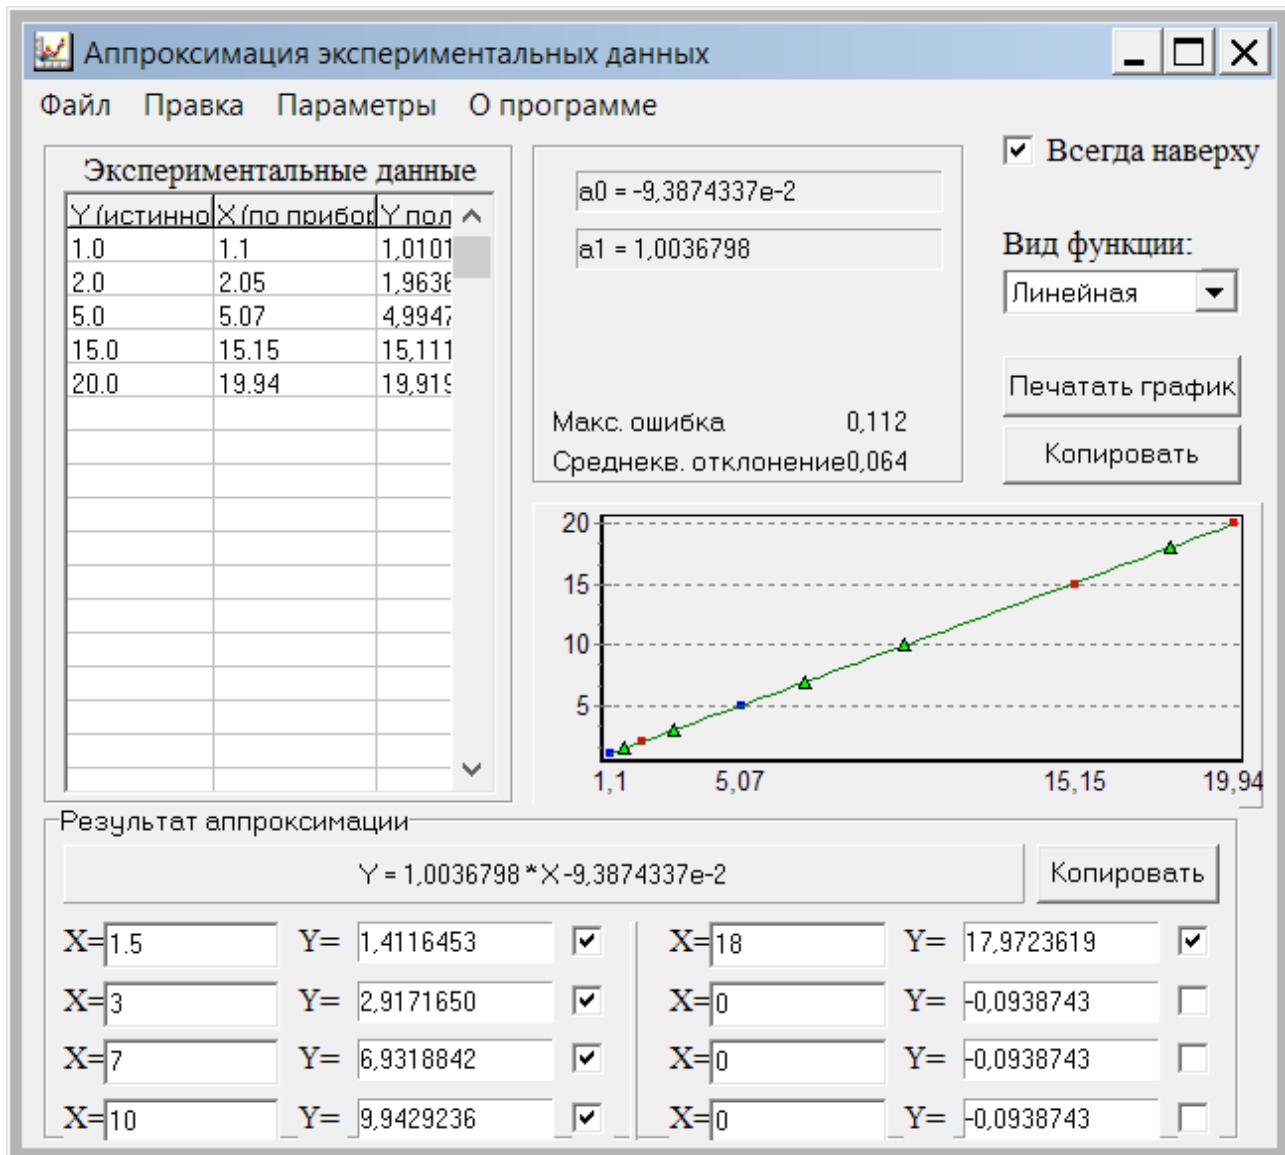


Рисунок 5 - Программа аппроксимации данных.

Если формула (5) плохо описывает полученные экспериментально точки, то необходимо использовать квадратичную зависимость вида:

$$R_H = a_0 + a_1 \cdot R + a_2 \cdot R^2, \quad (6)$$

Для этого в программе аппроксимации нужно выбрать вид функции «Квадратичная».

9.9 Установить в пункте меню прибора «Материал» требуемый материал и в пункте меню «Град. зависимость» установить найденные значения  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ . При использовании линейной зависимости считать  $a_2=0$ .

## **10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

10.1 Прибор является сложным устройством, требующим аккуратного и бережного обращения для обеспечения заявленных технических характеристик.

10.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, берегать от падений, ударов, вибрации, пыли и сырости.

Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, удалять пыль сухой и чистой фланелью и производить визуальный осмотр прибора.

Корпус датчика протирать ватой, смоченной техническим спиртом, особо тщательно протирать внутреннюю поверхность датчика во взвешенном состоянии.

10.3 По завершению измерений датчик необходимо очистить от пыли, частиц материала и т.п.

10.4 При появлении на дисплее информации о разряде аккумулятора необходимо его зарядить.

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить прибор через поставляемое зарядное устройство с разъемом USB к сети напряжением 220В или к работающему компьютеру кабелем USB. Зарядка аккумулятора начнется автоматически.



**Внимание!** Запрещается производить заряд аккумулятора с помощью зарядного устройства не входящего в комплект поставки.

## **Примечания**

1 При достижении уровня разряда аккумулятора близкого к критическому прибор автоматически выключается.

2 Зарядка аккумулятора происходит вне зависимости от включения прибора.

10.5 Для снижения расхода энергии аккумулятора рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

10.6 Если прибор не реагирует на кнопку включения питания, следует попытаться зарядить аккумулятор, имея в виду возможную полную или частичную утрату емкости.

10.7 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие кнопок, необходимо нажать кнопку выключения прибора. Прибор должен выключиться не более, чем через 10 секунд. После чего включить прибор снова.

10.8 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. При всех видах неисправностей необходимо подробно описать особенности их проявления и обратиться к изготовителю за консультацией.

Отправка прибора в гарантийный ремонт должна производиться с актом о претензиях к его работе.

## **11 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

11.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак изготовителя;
- знак утверждения типа;
- обозначение прибора ОНИКС-2.6;
- порядковый номер прибора;

- дату выпуска.

11.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба.

## **12 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

12.1 Транспортирование приборов должно проводиться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

12.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

12.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

12.4 Упакованные приборы должны храниться в условиях, установленных для группы Л ГОСТ 15150.

12.5 Условия транспортирования приборов должны соответствовать температурным условиям от минус 25 °С до 50 °С.

## 13 КОМПЛЕКТНОСТЬ

13.1 Блок электронный, шт.	1
13.2 Датчик-склерометр, шт.: - с радиусом индентора 6 мм (ОНИКС-2.6)	—
- с радиусом индентора 12 мм (ОНИКС-2.6 ЛБ)	—
- с радиусом индентора 4,5 мм (ОНИКС-2.6 ВБ)	—
13.3 Рабочая эквивалентная мера прочности из оргстекла, шт.	1
13.4 Коврик для рабочей эквивалентной меры прочности из оргстекла, шт.	1
13.5 Зарядное устройство USB (1 А), шт.	1
13.6 Кабель USB для связи с компьютером, шт.	1
13.7 Программа связи с ПК (USB-флеш), шт.	1
13.8 Руководство по эксплуатации, шт.	1
13.9 Чехол, шт.	1
13.10 Сумка, шт.	1**
13.11 Кейс, шт.	1*

\* - по заказу

\*\* - отсутствует при заказе прибора в кейсе

## **14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**14.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок - 24 месяца с момента продажи прибора.

**14.2** Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя.

Гарантийное обслуживание осуществляется в месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок гарантии на изделие увеличивается на время его нахождения в ремонте.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт в полной комплектации, указанной в паспорте на изделие.



**Внимание!** Оборудование для гарантийного ремонта должно быть предоставлено в чистом виде.

**14.3** Недополученная в связи с неисправностью прибыль, транспортные расходы, а также косвенные расходы и убытки не подлежат возмещению.

**14.4** Гарантия не распространяется на:

- на литиевый аккумулятор;
- зарядное устройство;
- быстроизнашивающиеся запчасти и комплектующие (соединительные кабели, разъёмы и т.п.);
- расходные материалы (карты памяти и т.п.).

**14.5** Гарантийные обязательства теряют силу, если:

- нарушены заводские пломбы;

- прибор подвергался сильным механическим, тепловым или атмосферным воздействиям;

- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, насекомых;

- на приборе удален, стерт, не читается или изменен заводской номер.

14.6 Гарантийный ремонт и периодическую поверку осуществляет предприятие-изготовитель ООО «НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, тел/факс (351) 729-88-85, 211-54-30 / 31 / 32 / 33.

14.7 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. моб. +7-495-789-28-50.

## **15 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

МИ 2016-03 Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Программа связи прибора ОНИКС-2 с компьютером**

#### **Минимально необходимые требования к компьютеру**

Операционная система Windows XP, 7, 8, 10 (32- или 64-разрядная).


Наличие USB-интерфейса.

#### **Подготовка к работе с программным обеспечением прибора**

Прибор комплектуется USB-флеш-накопителем с программным обеспечением, включающим программу связи с компьютером и драйвер устройства.

#### **Установка программы связи с компьюте- ром**

Вставить USB-флеш-накопитель «Интер-прибор» в компьютер, открыть содержимое папки «Программа связи с ПК» и запустить программу «SetupONIKSTFT\_x.x.x.x.exe» где x.x.x.x- обозначение текущей версии программы. Процедура установки стандартная для Windows-программ и включает в себя выбор языка сообщений, выбор папки установки, выбор папки для иконки в меню «Пуск», выбор создаваемых иконок. В процессе установки программы будет также установлен драйвер, необходимый для обмена данными программы с прибором. Перед установкой драйвера программа-установщик попросит подключить прибор к компьютеру.

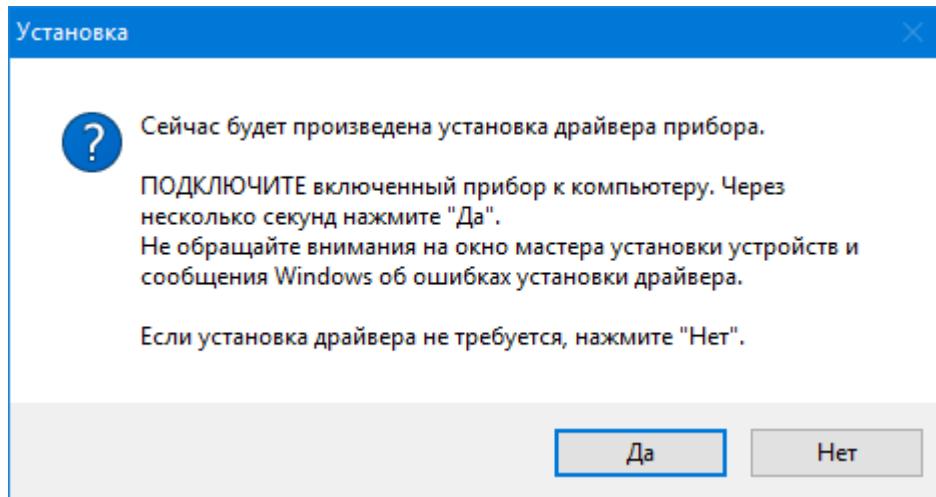

Для успешной установки драйвера необходимо, чтобы компьютер был загружен с использованием учетной записи администратора. В случае использования версии Windows 8 и выше необходимо также отключить режим обязательной проверки цифровой подписи драйвера. Методика отключения описана в файлах «Отключение проверки цифровой подписи в Win8.pdf» и «Отключение проверки цифровой подписи в Win10.pdf». При ошибках установки драйвер может быть установлен позднее без необходимости повторной установки программы связи.

### **Первый запуск программы**

Программа ОНИКС-2 предназначена для считывания архива измерения из прибора Измеритель прочности бетона «ОНИКС-2.5» и "ОНИКС-2.6", и отображения гистограмм ударов в сериях замеров.

Прибор подключается к USB-порту компьютера.

Программа вызывается из меню «Пуск» - «Все программы» - «Интерприбор» - «Оникс-2», из меню быстрого запуска или иконкой «Оникс-2» с рабочего стола.

После запуска программы появляется главное окно программы.

При запуске программы, накопленные на подключенном приборе данные, могут быть считаны по команде пользователя. Для чтения данных из прибора обязательно должен быть установлен драйвер. Считанные данные хранятся до удаления пользователем и могут быть просмотрены в виде таблицы, распечатаны, сохранены на диске для переноса на другие компьютеры.


### **Установка драйвера**

Драйвер прибора, необходимый для работы программы связи, устанавливается автоматически в процессе установки программы. Иногда в процессе установки драйвера возникают проблемы. В этом случае драйвер можно установить отдельно от программы связи.


При установке программы связи драйвер копируется в папку с программой. По умолчанию это:

«C:\ProgramFiles\Interpribor\ONIKSTFT\Driver» (для 32-разрядной версии Windows) или «C:\ProgramFiles(x86)\Interpribor\ONIKSTFT\Driver» (для 64-разрядной).


Необходимо подключить прибор к компьютеру, найти эту папку в проводнике, и запустить из нее файл Install.cmd (для 32-разрядной версии) или Install64.cmd (для 64-разрядной).

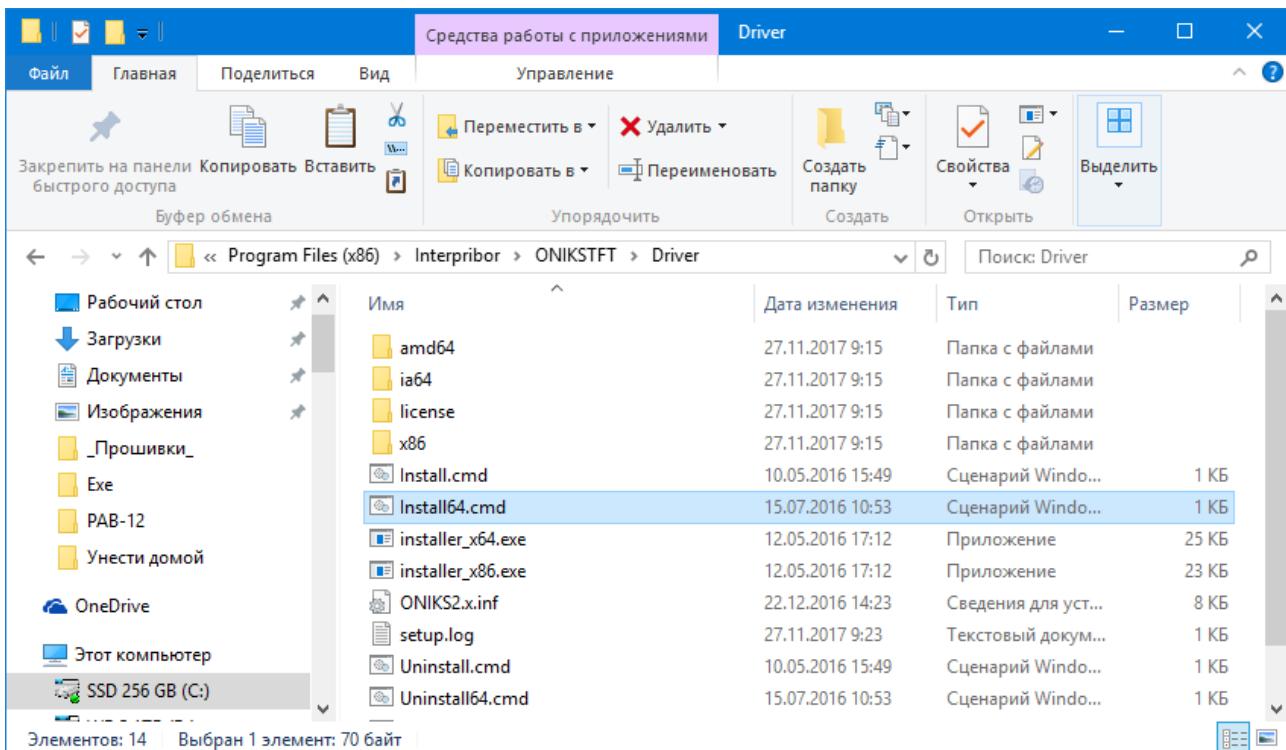

При запуске на некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) появится окно установки драйвера

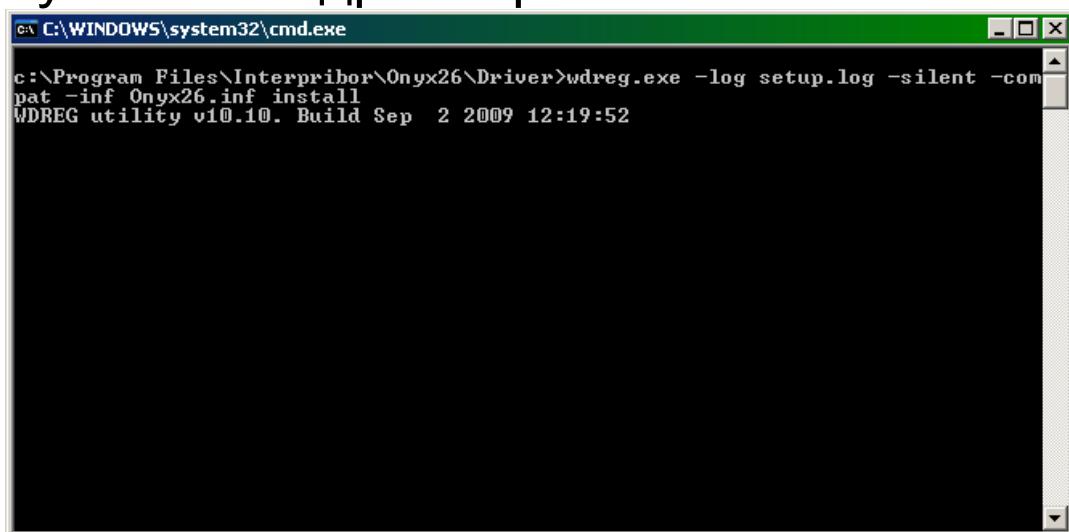


При правильно установленном драйвере и подключенном приборе «Оникс-2.6» в окне диспетчера устройств Windows появляется новое устройство.

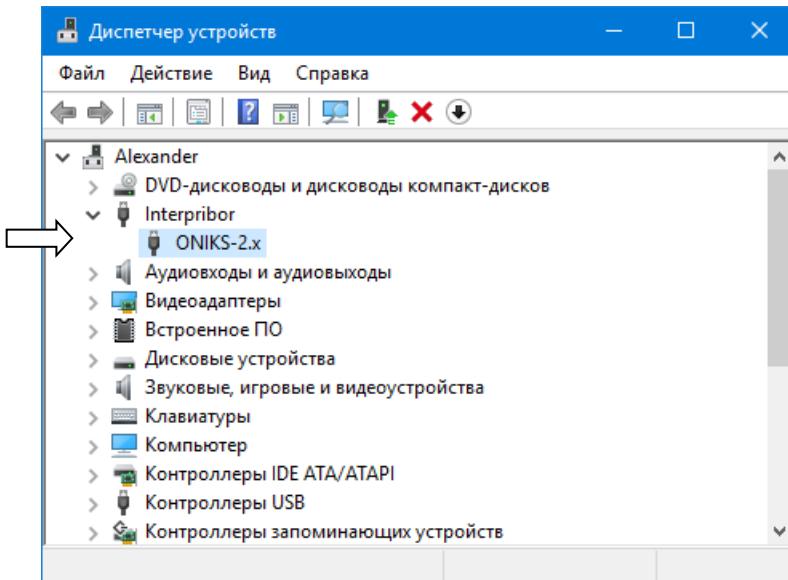

## Главное окно программы

Главное окно содержит следующие компоненты:

- главное меню, расположенное в верхней части окна программы;
- таблица, в которую возможно загрузить архив прибора;
- кнопки основных действий программы «Загрузить архив», «Настройка Объектов», «Настройка материалов», «Скриншот с экрана прибора».

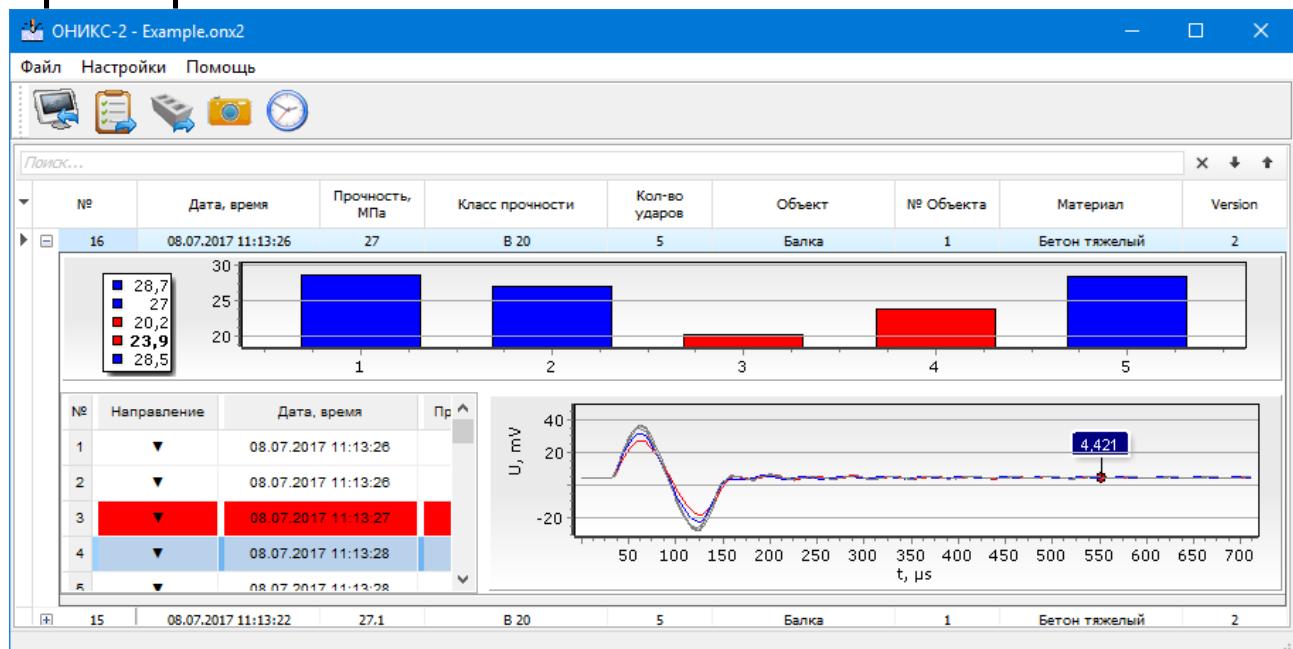

Для считывания данных нужно нажать на кнопку .

Программа имеет встроенную справочную систему, воспользоваться которой можно, нажав кнопку «F1» или выбрав пункт меню «Помощь» → «Содержание».

## **Изменение названий и параметров используемых материалов**

Для изменения названий и параметров используемых материалов можно использовать установленную компьютерную программу «Оникс-2». Настроить имена материалов и подправить коэффициенты калибровочной характеристики можно из программы, нажав на кнопку , в верхнем правом углу программы.

Настройка градуировочных зависимостей				
	Имя Материала	a0	a1	a2
	Бетон тяжелый	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00
	Бетон гравийный	0,00E+00	8,10E-01	0,00E+00
	Бетон гранитный	0,00E+00	1,09E+00	0,00E+00
	Бетон граншлак.	0,00E+00	9,30E-01	0,00E+00
	Бетон известняк.	0,00E+00	1,02E+00	0,00E+00
	Бетон мелкозерн.	0,00E+00	1,02E+00	0,00E+00
	Бетон легкий	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00
	Керамзитобетон	0,00E+00	8,60E-01	0,00E+00
	Полистиролбетон	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00
	Пемзобетон	0,00E+00	1,03E+00	0,00E+00
	Бетон состава 1	-1,01E+01	1,48E+00	0,00E+00
	Кирпич базовый	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00

Готово

Загрузить в прибор

По нажатию кнопки автоматическичитываются, записанные в данный момент, материалы и коэффициенты из прибора. Имена и коэффициенты можно редактировать и записать в прибор, по нажатию кнопки в нижней части окна.

## **Изменение названий используемых объектов**

Изменение названий используемых объектов производится аналогично изменению

названий материалов. Для этого нужно нажать на кнопку  . По нажатию кнопки автоматическичитываются, записанные в данный момент, имена объектов, которые можно отредактировать и записать обратно в прибор.

